

Región No. 4

Barrio: Cupey

Sector: Sagrado Corazón

Descripción del sector

Resumen de Hallazgos

Clasificación de estructuras

Plano Cuadricula

Hojas de cotejo

Fotos

Descripcion del Sector

Barrio: Cupey

Sector: Sagrado Corazón

El sector de Sagrado Corazón presenta problemas de inundaciones principalmente en la calle Genaro que es la calle más baja de la urbanización. Para este estudio se analizó la calle Genaro y las intersecciones de la calle Genaro con las calles Santa Eudiviges, Santa Brigida, Santa Bibiana y Santa Angela.

La calle Genaro es la calle de más baja elevación en la urbanización. La quebrada Ausubo corre paralelamente a esta calle, y cuando los niveles de la quebrada suben, esta se desborda inundando las casas del lado noreste de la urbanización. Cuando esto ocurre la calle Genaro no puede descargar su caudal, lo que ocasiona que surja un “backflow” de la quebrada hacia las estructuras de drenaje que están en la calle Genaro. Las tuberías se conectan perpendicularmente a la quebrada y descargan justo en la invertida del canal. Lo que ocasiona que siempre que haya flujo en la quebrada, las tuberías también tendrán flujo.

La quebrada Ausubo tiene mucho sedimento, escombros, ramas de árboles y obstrucciones que limitan la capacidad del canal. La quebrada está canalizada, tiene sección trapezoidal, la base es pequeña y las residencias se ubican bien pegadas al canal. La servidumbre de la quebrada es pequeña, una parte del ancho de la servidumbre lo ocupa la sección del canal y la otra parte es un área verde que aunque pequeña la misma se pudiera utilizar para posible ensanche de la sección del canal. También al ser pequeña la base del canal, no permite que maquinaria pueda entrar a limpiar la quebrada. Por lo que la limpieza tendría que realizarse manualmente. En nuestra visita al área nos percatamos de que negocios de la zona han invadido la servidumbre de la quebrada construyendo edificaciones, esto es un asunto que se debe verificar.

En este estudio se analizó la cuadricula J23b, que incluyen parte del Sector Sagrado Corazón. De las estructuras analizadas tenemos que el 100% de las estructuras están tapadas o sucias.

Se recomienda como acción inmediata que se limpien y destapen todas las estructuras identificadas en este informe. También que se limpie la quebrada Ausubo. Se recomienda que el MSJ implemente un plan de mantenimiento a todas las áreas problemáticas en el municipio. Como acción a largo plazo se recomienda hacer un estudio hidráulico e hidrológico para estudiar la infraestructura existente y la condición de la quebrada Ausubo. Basado en este estudio se determinará si se rehabilita el

sistema existente o si debe diseñar un nuevo sistema pluvial con parrillas y estructuras más grandes que puedan manejar las escorrentías de la zona. Se recomienda que se estudie la posibilidad de aumentar el cauce de la quebrada, ya que el problema en el sector se debe a la quebrada. Proveer accesos permanentes hacia la quebrada de manera que se pueda entrar a brindar mantenimiento constantemente a la misma. El municipio debe verificar con las agencias pertinentes si las servidumbres de la quebrada han sido invadidas por los negocios de la zona y tomar las medidas correspondientes.

Adjunto incluimos el resumen de hallazgos, en el cual se analizan todas las calles por intersecciones, y se describen los problemas encontrados y acciones inmediatas y a largo plazo a tomar.

Tambien se incluye los datos de campo obtenidos con sus fotos y copia de planos usados para el mismo.

BARRIO CUPEY
 SECTOR: SAGRADO CORAZON
 BRIGADA: JAVIER CARTAGENA
 HECTO CORREA Jr.

FECHA

FECHA	CUADRICULA	ESTRUCTURAS	LOCALIZACION / DIRECCION	DESCRIPCION DE LA COND
10/21/2009	J23b	S-001 a S-003	Int. Calle Genaro / Calle Santa Eudiviges	La estructura S-001 esta tapada, lle sedimento, la parrilla esta parcialm S-002 esta sucia, parrilla sucia. Estu accesar.
10/21/2009	J23a	S-004 a S-007	Int. Calle Genaro / Calle Santa Brigida	Estructura S-004 esta sucia y la pa tapada. Estructura S-005 y S-006 e Estructura S-007 es la descarga a l encontro en el lugar. Debe estar c Segun vecinos el area se inunda p altos niveles de la quebrada. La qu sedimento y obstrucciones lo que agua.

10/21/2009	J23a	S-008 a S-011	Int. Calle Genaro / Calle Santa Bibiana	La estructura S-008 y S-009 estan parcialmente tapada. Estructura S-010 es la salida del sistema y esta un poco tapada, tiene flujo estacionario. Vecinos informan que se inunda en el sistema. Ausubo se desborda y inunda las calles. La calle Genaro es la mas baja de la cuadra y las calles que se conectan a la calle Genaro, tienen pendiente, la calle Genaro es bastante empinada. Esta canalizada pero aun asi aparece agua en la calle. La capacidad para manejar tanto flujo es limitada.
10/21/2009	J23a	S-012 a S-015	Int. Calle Genaro 375	Estructura S-012 esta sucia, es la entrada de los tubos de servicio (2 tubos de 52") tiene escombros, hojas y sedimento. Estructura S-013 es la salida del sistema y esta parcialmente tapada. Estructura S-015 es la salida del sistema y esta parcialmente tapada. Intersección Genaro y 375.

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

EGION No. 4

BRIGADA: No. 3

BARRIO: CUPEY

SECTOR: Sagrado Corazon



Semana del 19 al 23 de octubre 2009

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAJA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
J23b	Int. Calle San Genaro / Calle Santa Eudiviges	J23b-S001	1						
J23b	Int. Calle San Genaro / Calle Santa Eudiviges	J23b-S002	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza
J23b	Int. Calle San Genaro / Calle Santa Eudiviges	J23b-S003							No se pudo accesar
J23b	Int. Calle San Genaro / Calle Santa Brigida	J23b-S004	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza. Parrilla parcialmente tapada
J23b	Int. Calle San Genaro / Calle Santa Brigida	J23b-S005	1						
J23b	Int. Calle San Genaro / Calle Santa Brigida	J23b-S006	1						
J23b	Int. Calle San Genaro / Calle Santa Brigida	J23b-S007							No se encontro. Debe estar tapada y cueviera por maleza
J23b	Int. Calle San Genaro / Calle Santa Bibiana	J23b-S008	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza. Parrilla parcialmente tapada
J23b	Int. Calle San Genaro / Calle Santa Bibiana	J23b-S009	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza. Parrilla parcialmente tapada
J23b	Int. Calle San Genaro / Calle Santa Bibiana	J23bb-S010	1						
J23b	Int. Calle San Genaro / Calle Santa Bibiana	J23b-S011	1						Parcialmente Tapada. Quebrada requiere limpieza
J23b	Calle San Genaro 375	J23b-S012	1						Sucia. Quebrada requiere limpieza
J23b	Calle San Genaro 375	J23b-S013	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza. Parrilla parcialmente tapada
J23b	Calle San Genaro 375	J23b-S014	1						Sucia. Requiere un poco de limpieza. Parrilla rota

ESTUDIO INUNDACION MUNICIPIO SAN JUAN
Clasificacion de estructuras

QUADRICULA	LOCALIZACION ESPECIFICA	No. DE ESTRUCTURA	TAPADA Y/O SUCIA	LIMPIA	TAPA SELLADA	COMBINADA	EXISTE Y NO ESTA EN PLANO MSJ	ESTA EN PLANO MSJ Y NO EXISTE	COMENTARIOS
J23b	Calle San Genaro 375	J23b-S015	1						Tapada. Quebrada requiere limpieza

TOTAL TAPADAS Y/O SUCIAS	13
TOTAL LIMPIAS	0
TOTAL SELLADAS	0
TOTAL COMBINADAS	0

% TAPADAS Y/O SUCIAS	100%
% LIMPIAS	0%
% SELLADAS	0%
% COMBINADAS	0%



BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	J23b	5-001	CUREY



SECTOR	SEGRADO CORAZON		
CALLE / UBICACION:	Int. CALLE SAN GÉNARO / Santa Eulalia		

OCURRE INUNDACION	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> CON EVENTO DE TORMENTA	<input type="checkbox"/> CADA VEZ QUE LLUEVE	Fuerte			
TIPO ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> CURB INLET	<input type="checkbox"/> CATCH BASIN	<input type="checkbox"/> MH	<input type="checkbox"/> HW	<input checked="" type="checkbox"/> CROSS INLET	<input type="checkbox"/> COMBINADO	<input type="checkbox"/> OTROS
<input type="checkbox"/> Existe pero no esta en plano MSJ	<input type="checkbox"/> Simple	<input type="checkbox"/> 1/4	<input type="checkbox"/> Sanitario/ Pluvial				
<input type="checkbox"/> No existe pero esta en plano MSJ	<input type="checkbox"/> Doble	<input type="checkbox"/> 1/2	<input type="checkbox"/> Pluvial/ Sanitario				
	<input type="checkbox"/> Triple	<input checked="" type="checkbox"/> Completo					

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. =	<input checked="" type="checkbox"/> Salida 18°	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO		

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Cross inlet lleno de sedimento y vegetacion.

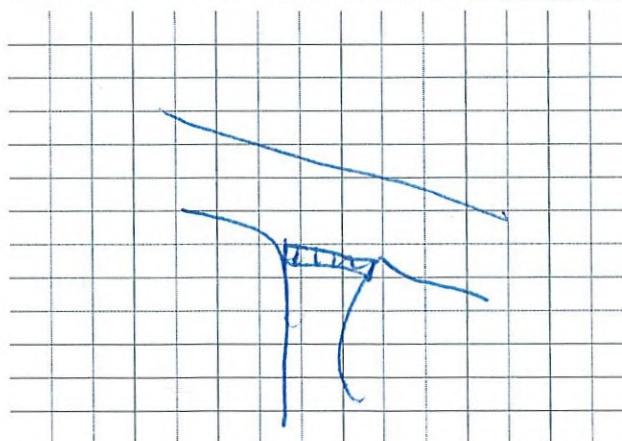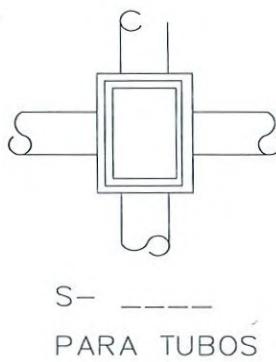

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

 FLUYE HACIA
S-

 FOTO NO. CIMG 6992
 FOTO NO. CIMG 6993
 FOTO NO. CIMG 6994
 6995
 6996
 6997

RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA
- SEGUNDA VISITA

 ACCION INMEDIATA

 LIMPIEZA, DESTAPAR

 SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

 ACCION INTERMEDIA

 LARGO PLAZO

 ESTUDIO H-H

BRIGADA: No. 3



DISTRITO/REGION	CUADRICAULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	J23b	5-002	CUPPEY

SECTOR	<i>SAGRADO CORAZON</i>		
CALLE / UBICACION:	<i>Int. Calle Genaro / Santa Eulalia</i>		

OCURRE INUNDACION	<input checked="" type="checkbox"/> S/NO	<input type="checkbox"/> CON EVENTO DE TORMENTA	<input type="checkbox"/> CADA VEZ QUE LLUEVE <i>Fuerte</i>
TIPO ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> CURB INLET	<input checked="" type="checkbox"/> CATCH BASIN	<input type="checkbox"/> COMBINADO
		<input type="checkbox"/> MH	<input type="checkbox"/> OTROS
<input type="checkbox"/> Existe pero no esta en plano MSJ	<input checked="" type="checkbox"/> Simple	<input type="checkbox"/> 1/4	<input type="checkbox"/> Sanitario/ Pluvial
<input type="checkbox"/> No existe pero esta en plano MSJ	<input type="checkbox"/> Doble	<input type="checkbox"/> 1/2	<input type="checkbox"/> Pluvial/ Sanitario
	<input type="checkbox"/> Triple	<input type="checkbox"/> Completo	

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = <i>± 18</i>	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. = <i>± 18</i>	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)		<input checked="" type="checkbox"/> NO		

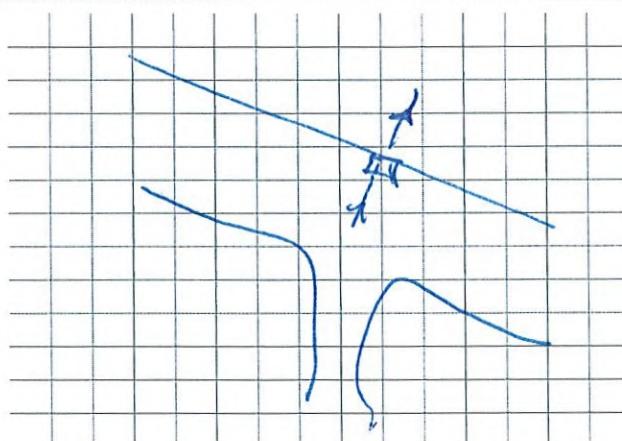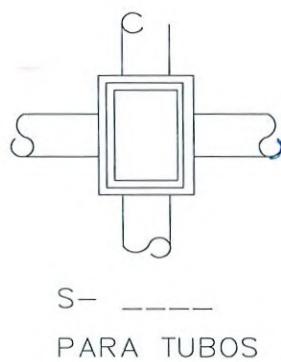 DESCRIPCION DEL PROBLEMA: *Un poco sucia la estructura.*
Descarga a quebrada.


- Parr. pesada
 - Parr. Sellada
 - Punto alto
 - Punto bajo
 - En pendiente
- FLUYE HACIA
S- _____

FOTO NO. CIMG 6998

FOTO NO. CIMG 6999

FOTO NO. CIMG 7000

RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA
- SEGUNDA VISITA

 ACCION INMEDIATA

 LIMPIEZA/DESTAPAR

 ACCION INTERMEDIA

 SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

 LARGO PLAZO

 ESTUDIO H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
9	J23b	S-003	CRPEY



SECTOR	<i>SACRADO Corazon</i>		
CALLE / UBICACION:	<i>Preciada Ausvbo</i>		

OCURRE INUNDACION	<input checked="" type="checkbox"/> SI/NO	<input type="checkbox"/> CON EVENTO DE TORMENTA	<input checked="" type="checkbox"/> CADA VEZ QUE LLUEVE <i>Fuerte</i>
TIPO ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> CURB INLET	<input type="checkbox"/> CATCH BASIN	<input type="checkbox"/> MH <input type="checkbox"/> HW <input type="checkbox"/> CROSS INLET
		<input type="checkbox"/> Simple	<input type="checkbox"/> 1/4
		<input type="checkbox"/> Doble	<input type="checkbox"/> 1/2
		<input type="checkbox"/> Triple	<input type="checkbox"/> Completo
			<input type="checkbox"/> Sanitario/ Pluvial
			<input type="checkbox"/> Pluvial/ Sanitario
Existe pero no esta en plano MSJ			
No existe pero esta en plano MSJ			

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

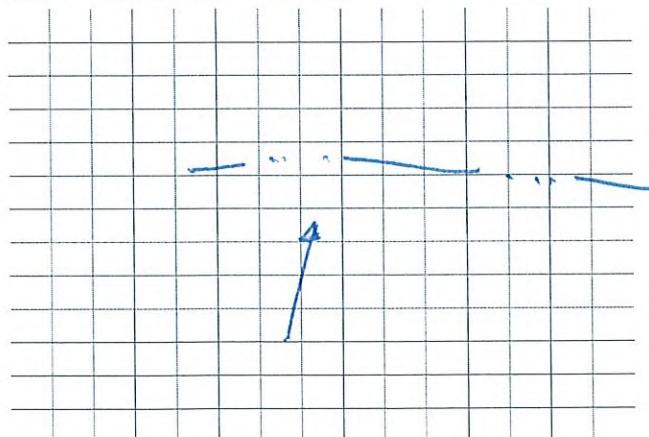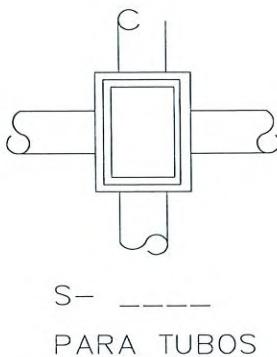No se pudo accesar.


- Parr. pesada
 - Parr. Sellada
 - Punto alto
 - Punto bajo
 - En pendiente
- FLUYE HACIA S- _____

FOTO NO. CIMG
FOTO NO. CIMG
FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:	<input type="checkbox"/> ACCION INMEDIATA	<input type="checkbox"/> ACCION INTERMEDIA	<input checked="" type="checkbox"/> LARGO PLAZO
	<input type="checkbox"/> LIMPIEZA, DESTAPAR		<input checked="" type="checkbox"/> ESTUDIO H-H
	<input type="checkbox"/> SE REQUIERE SEGUNDA VISITA		

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	J23b	S- 004	CUPEY

SECTOR	SAGRADO CORAZON		
CALLE / UBICACION:	Int. Calle Genaro / Santo Brigidia		



OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE *Fuerte*

TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <i>No se pude precisar</i> | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

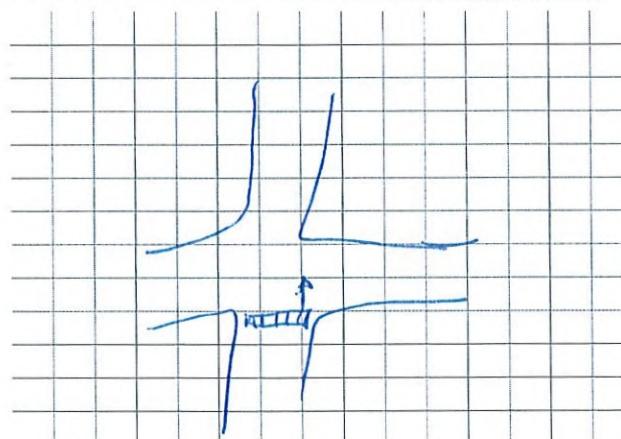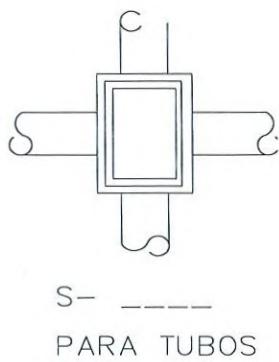 DESCRIPCION DEL PROBLEMA: *Cross inlet sucio, sumo parcialmente Tapada.*


- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

 FLUYE HACIA
 S-

 FOTO NO. 6982
 FOTO NO. 6983
 FOTO NO. 6984

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA LIMPIEZA DESTAPAR ESTUDIO H-H

SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	J236	S - 005	CUPEY

SECTOR	SAGRADO CORAZON
CALLE / UBICACION:	Int. Calle Genaro Santa Brígida

OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE **Fuerte**

TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS



Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial

No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario

Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = I 34" | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

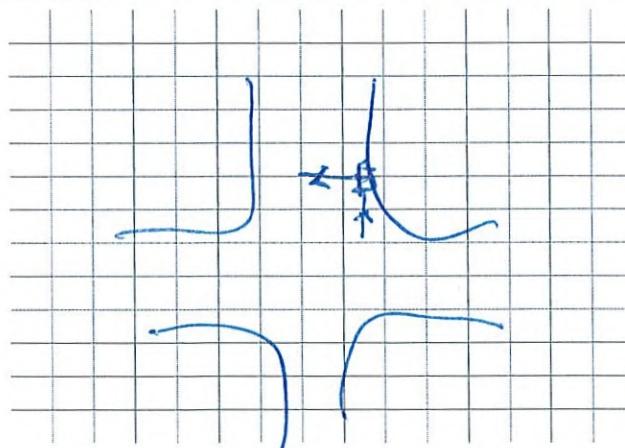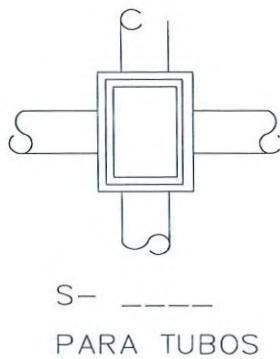 DESCRIPCION DEL PROBLEMA: *Tiene flujo que no se mueve.*


- Parr. pesada
 Parr. Sellada
 Punto alto
 Punto bajo
 En pendiente
- FLUYE HACIA S- _____

FOTO NO. 6986
 FOTO NO. 6987
 FOTO NO. _____

RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA
 SEGUNDA VISITA

ACCION INMEDIATA

- LIMPIEZA DESTAPAR
 SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

ACCION INTERMEDIA

- LARGO PLAZO

ESTUDIO H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICAULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	J23b	S- 066	CUPEY

SECTOR	SAGRADO CORAZON		
CALLE / UBICACION:	Int. calle Genaro / Santa Brigida		

OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE *fuerte*



TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = <i>± 36</i> | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <i>± 36"</i> | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

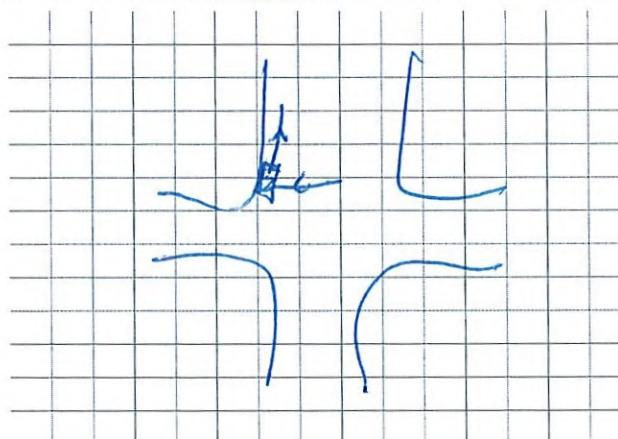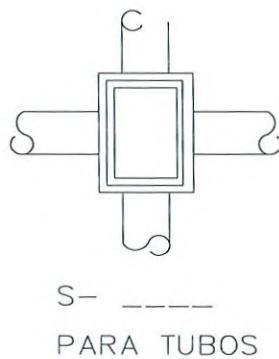Se mueve
Parcialmente Tapado. Tiene playa que no


- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

 FLUYE HACIA
 S- _____

FOTO NO. 6988

FOTO NO. 6889

FOTO NO. _____

RECOMENDACION:

- | | | | |
|--|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRIMERA VISITA | <input checked="" type="checkbox"/> ACCION INMEDIATA <i>LIMPIEZA DESTAPAR</i> | <input type="checkbox"/> ACCION INTERMEDIA | <input checked="" type="checkbox"/> LARGO PLAZO |
| <input type="checkbox"/> SEGUNDA VISITA | <input type="checkbox"/> SE REQUIERE SEGUNDA VISITA | | <input checked="" type="checkbox"/> ESTUDIO H-H |

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	J23b	S-007	Cupey

 SECTOR Sagrado Corazón

 CALLE / UBICACION: Calle Santa Brigida
Quebrada Ausubo



OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE *Fuerte*

TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Pared Triple Completo no tiene aletones.

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|-------------------------|--|---|---|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

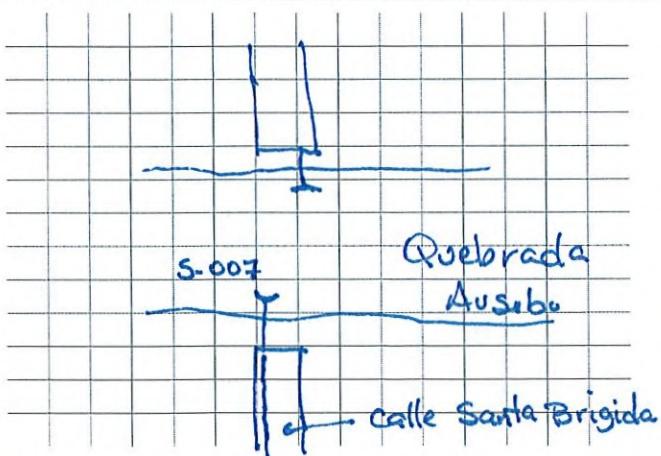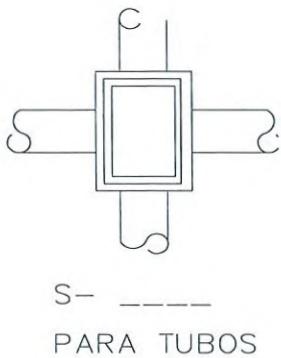 DESCRIPCION DEL PROBLEMA: No se encontró la descarga. Debe estar tapada bajo la maleza.


- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

 FLUYE HACIA
 S- _____

FOTO NO. CIMG 6690

FOTO NO. CIMG 6691

FOTO NO. CIMG

RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA
 SEGUNDA VISITA

 ACCION INMEDIATA

 LIMPIEZA DESTAPAR

 SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

 ACCION INTERMEDIA

- LARGO PLAZO
 ESTUDIO H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	J23b	S-007B	Cupay

SECTOR	<i>Sagrado Corazón</i>
CALLE / UBICACION:	<i>Calle Santa Brigida / Quebrada Ausubo.</i>

OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE *Fuerte*



TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|---------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = <i>12"</i> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: *No Presenta problemas.*

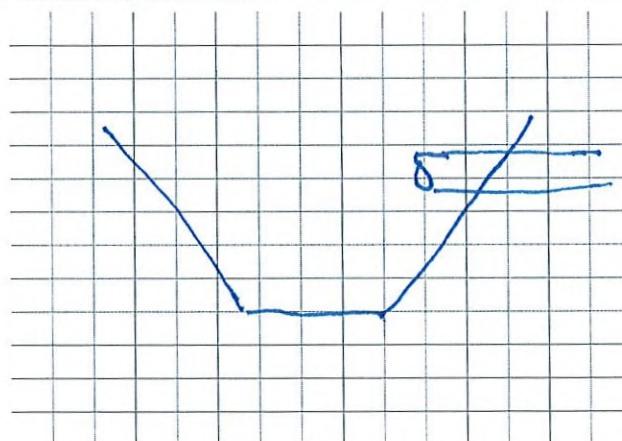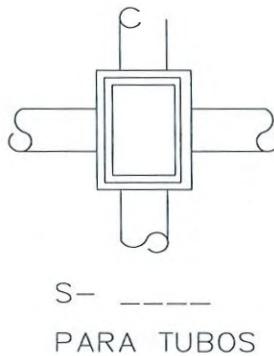

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S- _____

FOTO NO. CIMG 6876

FOTO NO. CIMG

FOTO NO. CIMG

- RECOMENDACION:
- | | | | |
|--|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRIMERA VISITA | <input type="checkbox"/> ACCION INMEDIATA | <input type="checkbox"/> ACCION INTERMEDIA | <input checked="" type="checkbox"/> LARGO PLAZO |
| <input type="checkbox"/> SEGUNDA VISITA | <input type="checkbox"/> LIMPIEZA, DESTAPAR | <input type="checkbox"/> SE REQUIERE SEGUNDA VISITA | <input checked="" type="checkbox"/> ESTUDIO H-H |

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	J23b	S-008	Cupey

SECTOR	Sagrado Corazon
CALLE / UBICACION:	Calle San Gerardo / Calle Santa Barbara
OCURRE INUNDACION	

TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS



Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. = <u><u>± 3~6"</u></u>	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

.....

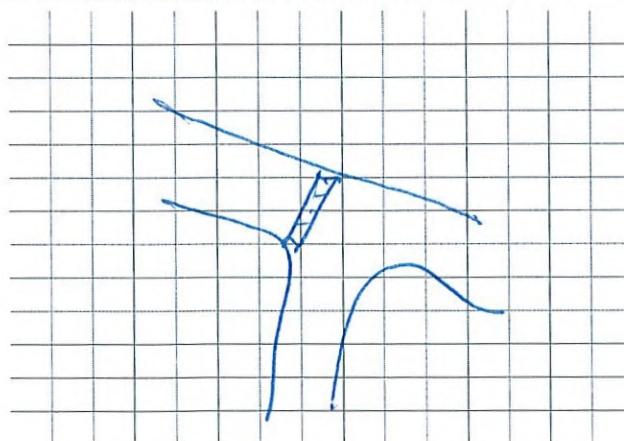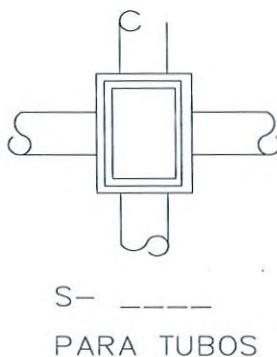

- Parr. pesada
 Parr. Sellada
 Punto alto
 Punto bajo
 En pendiente

FLUYE HACIA
 S- _____

FOTO NO. CIMG 7001
 FOTO NO. CIMG 7002
 FOTO NO. CIMG 7003

RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA
 SEGUNDA VISITA

ACCION INMEDIATA

LIMPIEZA, DESTAPAR

SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

ACCION INTERMEDIA

LARGO PLAZO

ESTUDIO H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	J23b	S- D 09	CUPEY

SECTOR	SAGRADO CORAZON		
CALLE / UBICACION:	Int. Génaro / Santa Bibiana		

OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE *Fuerte*

TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS



Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:

- | | | | | |
|--------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA | <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS | <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | |
| 4- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = | <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <i>04</i> | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 8- CUNETA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input type="checkbox"/> NO DRENA | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: *Un poco sucia. Descarga al Rio.*

Descarga en Rio Tepida.

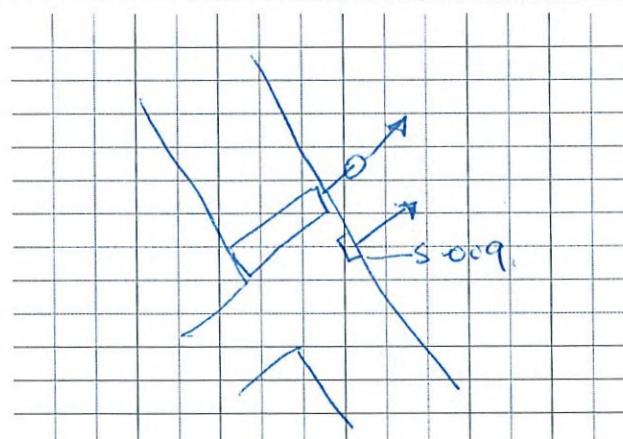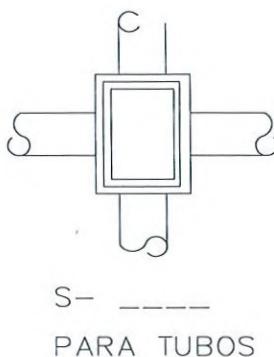

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S- _____

FOTO NO. *7007*
 FOTO NO. *7008*
 FOTO NO. _____

RECOMENDACION:

- PRIMERA VISITA ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
- LIMPIEZA, DESTAPAR ESTUDIO H-H
- SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	J23b	S - 010	CUPEY

SECTOR	SAGRADO CORAZON
CALLE / UBICACION:	Calle Genaro / Calle Santa Barbara



OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE *Fuerte*

TIPO ESTRUCTURA <input type="checkbox"/> CURB INLET	<input type="checkbox"/> CATCH BASIN <input checked="" type="checkbox"/> MH <input type="checkbox"/> HW <input type="checkbox"/> CROSS INLET	<input type="checkbox"/> COMBINADO	<input type="checkbox"/> OTROS
<input type="checkbox"/> Existe pero no esta en plano MSJ	<input type="checkbox"/> Simple <input type="checkbox"/> 1/4	<input type="checkbox"/> Sanitario/ Pluvial	
<input type="checkbox"/> No existe pero esta en plano MSJ	<input type="checkbox"/> Doble <input type="checkbox"/> 1/2	<input type="checkbox"/> Pluvial/ Sanitario	
	<input type="checkbox"/> Triple <input type="checkbox"/> Completo		

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. = <i>04</i>	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Tiene un poco de sedimento acumulado en la orilla de la estructura.

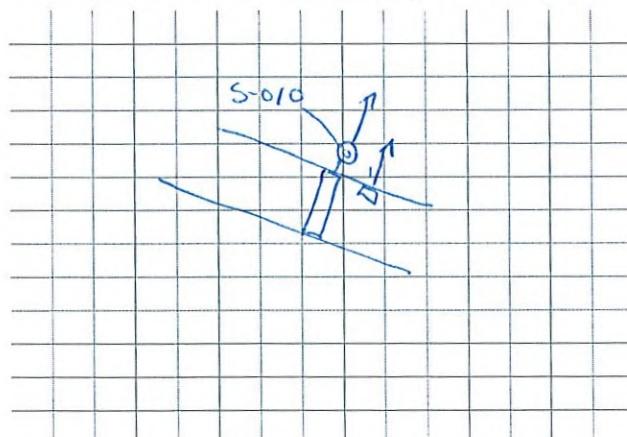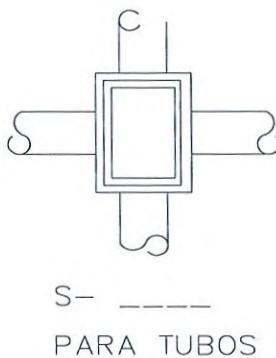

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

 FLUYE HACIA
 S- _____

 FOTO NO. *7004*
 FOTO NO. *7005*
 FOTO NO. *7006*

RECOMENDACION:

<input checked="" type="checkbox"/> PRIMERA VISITA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCION INMEDIATA <i>LIMPIEZA, DESTAPAR</i>	<input type="checkbox"/> ACCION INTERMEDIA	<input checked="" type="checkbox"/> LARGO PLAZO
<input type="checkbox"/> SEGUNDA VISITA	<input type="checkbox"/> SE REQUIERE SEGUNDA VISITA		<input checked="" type="checkbox"/> ESTUDIO H-H

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	J23b	S - 5-011	CUPEY

SECTOR	SAGRADO CORAZON		
CALLE / UBICACION:	Quiebrada Ausubo		

OCURRE INUNDACION SI NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE *Fuerte*


TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:


1- PARRILLA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. = <i>2-24</i>	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIO	<input checked="" type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: *Tiene agua estacionaria. Quiebrada requiere limpieza. Para que agua en el tubo fluya.*

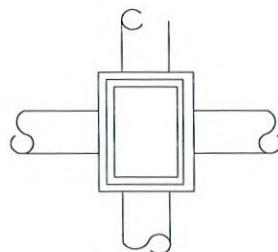

S- _____

PARA TUBOS

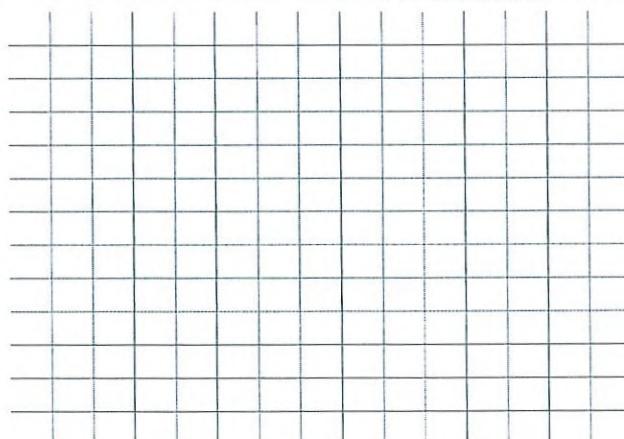

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

 FLUYE HACIA
 S- _____

 FOTO NO. *CIMG-6943*
 FOTO NO. *CIMG-6944*
 FOTO NO. *CIMG-6945*

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA LIMPIEZA, DESTAPAR ESTUDIO H-H

SEGUNDA VISITA SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICAULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	J23b	S- 013	CUPEY

SECTOR	SAGRADO CORAZON		
CALLE / UBICACION:	Calle San Genaro No. 375		

OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE *Fuerte*


TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS

Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo

CONDICION EXISTENTE:


- | | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|
| 1- PARRILLA <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input checked="" type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 2- ESTRUCTURA <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> NO NIVELADO |
| 3- ESCALERAS <input type="checkbox"/> BUENA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 4- TUBO/B.C. = <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 5- TUBO/B.C. = <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 6- TUBO/B.C. = <input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> COLAPSADA |
| 7- TUBO/B.C. = <input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> TAPADA | <input type="checkbox"/> ROTO | <input type="checkbox"/> OTROS |
| 8- CUNETA <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA | <input type="checkbox"/> MALA | <input checked="" type="checkbox"/> NO DRENA | <i>Use que se empieza.</i> |
| 9-ZONA INUNDABLE (FEMA) <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | | |

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

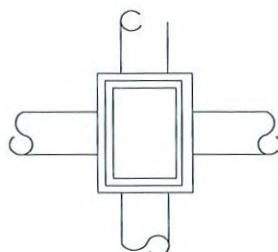

S- _____

PARA TUBOS

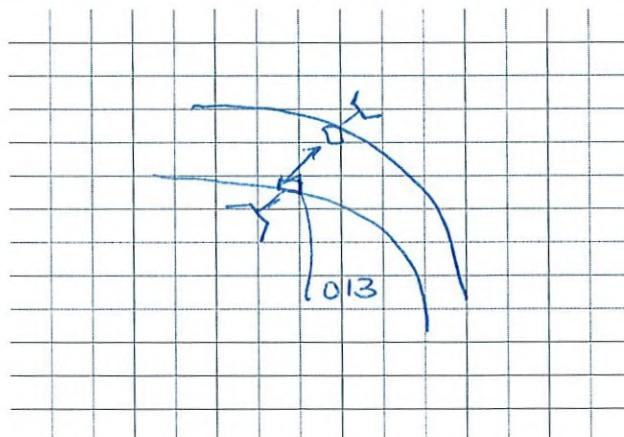

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

 FLUYE HACIA
 S- _____

 FOTO NO. 7011
 FOTO NO. 7012
 FOTO NO. _____

RECOMENDACION:

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRIMERA VISITA | <input checked="" type="checkbox"/> ACCION INMEDIATA | <input type="checkbox"/> ACCION INTERMEDIA | <input checked="" type="checkbox"/> LARGO PLAZO |
| <input type="checkbox"/> SEGUNDA VISITA | <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIEZA, DESTAPAR | <input type="checkbox"/> SE REQUIERE SEGUNDA VISITA | <input checked="" type="checkbox"/> ESTUDIO H-H |

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICAULA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	JZ3b	S- 014	CUPEY



SECTOR	SAGRADO CORAZON		
CALLE / UBICACION:	Calle San Genaro No. 375		

OCURRE INUNDACION	<input checked="" type="checkbox"/> SI NO	<input type="checkbox"/> CON EVENTO DE TORMENTA	<input type="checkbox"/> CADA VEZ QUE LLUEVE	Fuente			
TIPO ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> CURB INLET	<input checked="" type="checkbox"/> CATCH BASIN	<input type="checkbox"/> MH	<input type="checkbox"/> HW	<input type="checkbox"/> CROSS INLET	<input type="checkbox"/> COMBINADO	<input type="checkbox"/> OTROS
<input type="checkbox"/> Existe pero no esta en plano MSJ	<input checked="" type="checkbox"/> Simple	<input type="checkbox"/> 1/4	<input type="checkbox"/> Sanitario/ Pluvial				
<input type="checkbox"/> No existe pero esta en plano MSJ	<input type="checkbox"/> Doble	<input type="checkbox"/> 1/2	<input type="checkbox"/> Pluvial/ Sanitario				
	<input type="checkbox"/> Triple	<input type="checkbox"/> Completo					

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE /ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input checked="" type="checkbox"/> NO EXISTE /ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input checked="" type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

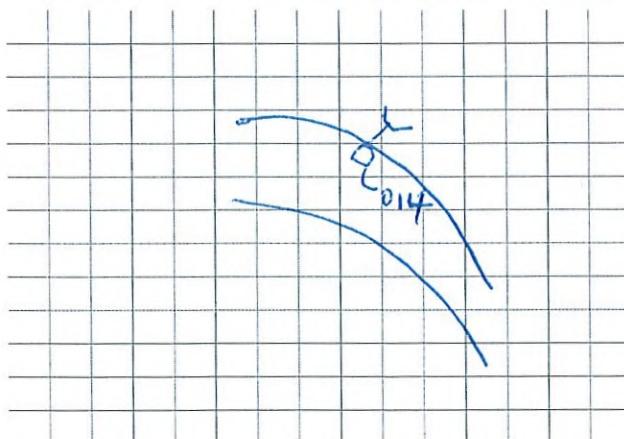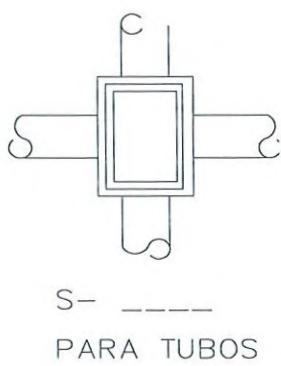

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

FLUYE HACIA
S- _____

FOTO NO. 7009
FOTO NO. 7010
FOTO NO. _____

RECOMENDACION:	<input type="checkbox"/> ACCION INMEDIATA	<input type="checkbox"/> ACCION INTERMEDIA	<input checked="" type="checkbox"/> LARGO PLAZO
<input checked="" type="checkbox"/> PRIMERA VISITA	<input checked="" type="checkbox"/> LIMPIEZA, DESTAPAR		<input checked="" type="checkbox"/> ESTUDIO H-H
<input type="checkbox"/> SEGUNDA VISITA	<input type="checkbox"/> SE REQUIERE SEGUNDA VISITA		

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION	CUADRICA	ESTRUCTURA NO.	BARRIO
4	J23b	S- 015	CUPEY

SECTOR	SAGRADO CORAZON		
CALLE / UBICACION:	Calle San Genaro No. 375		

OCURRE INUNDACION SI/NO CON EVENTO DE TORMENTA CADA VEZ QUE LLUEVE
 TIPO ESTRUCTURA CURB INLET CATCH BASIN MH HW CROSS INLET COMBINADO OTROS
 Existe pero no esta en plano MSJ Simple 1/4 Sanitario/ Pluvial
 No existe pero esta en plano MSJ Doble 1/2 Pluvial/ Sanitario
 Triple Completo


CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> TAPADA/P.TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> NO NIVELADO
3- ESCALERAS	<input type="checkbox"/> BUENA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO EXISTE / ROTA	
4- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
5- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
6- TUBO/B.C. =	<input type="checkbox"/> LIMPIO/SUCIO	<input type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
7- TUBO/B.C. = 2 - 33"	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input checked="" type="checkbox"/> TAPADA	<input type="checkbox"/> ROTO	<input type="checkbox"/> COLAPSADA
8- CUNETA	<input type="checkbox"/> LIMPIA/SUCIA	<input type="checkbox"/> MALA	<input type="checkbox"/> NO DRENA	<input type="checkbox"/> OTROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO		

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:


Parcialmente Tapada la salida.

Quedando restringe el flujo para que agua se detenga en los tubos que fluye.

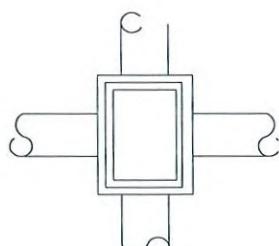

S- _____

PARA TUBOS

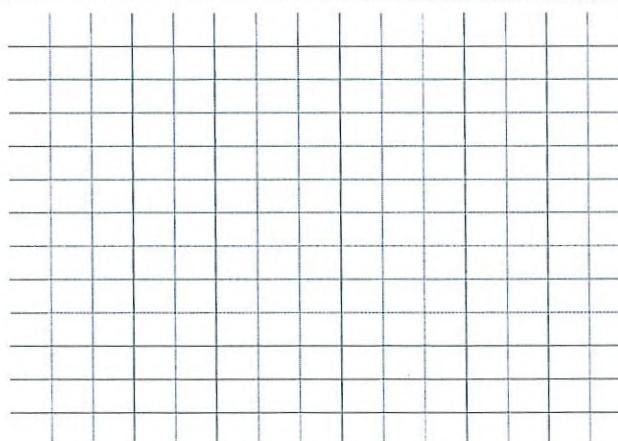

- Parr. pesada
- Parr. Sellada
- Punto alto
- Punto bajo
- En pendiente

 FLUYE HACIA
 S- _____

 FOTO NO. CIMG_6936
 FOTO NO. CIMG_6937
 FOTO NO. CIMG_6940

RECOMENDACION: PRIMERA VISITA ACCION INMEDIATA ACCION INTERMEDIA LARGO PLAZO
 SEGUNDA VISITA LIMPIEZA DESTAPAR SE REQUIERE SEGUNDA VISITA ESTUDIO H-H



CIMG6988



CIMG6984



CIMG6876



CIMG6989



CIMG6986



CIMG6982




CIMG6990



CIMG6987



CIMG6983



CIMG6993



CIMG6996



CIMG6999



CIMG6992



CIMG6995



CIMG6998




CIMG6991




CIMG6994



CIMG6997

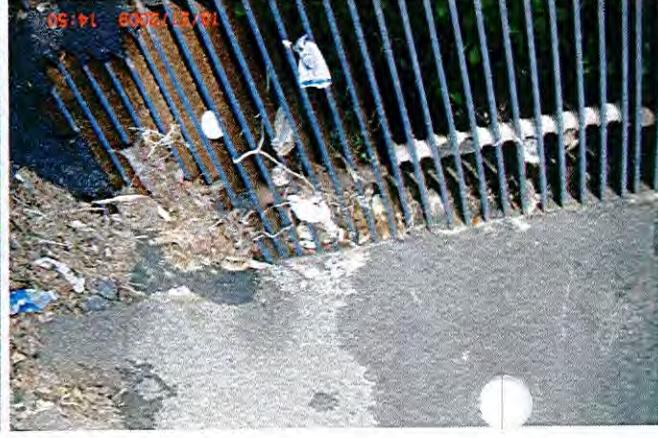






CIMG7000




CIMG7001

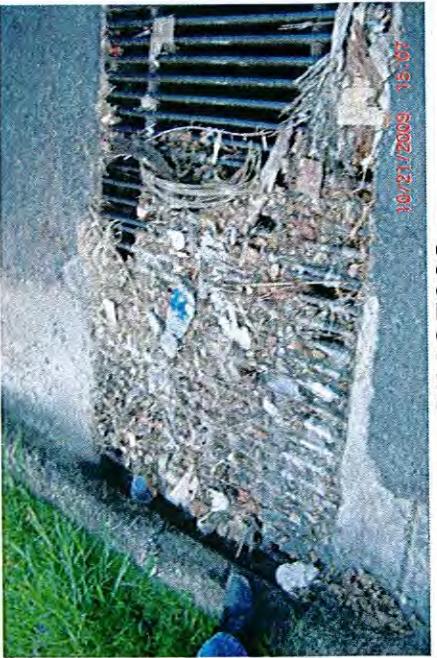


CIMG7002




CIMG7003

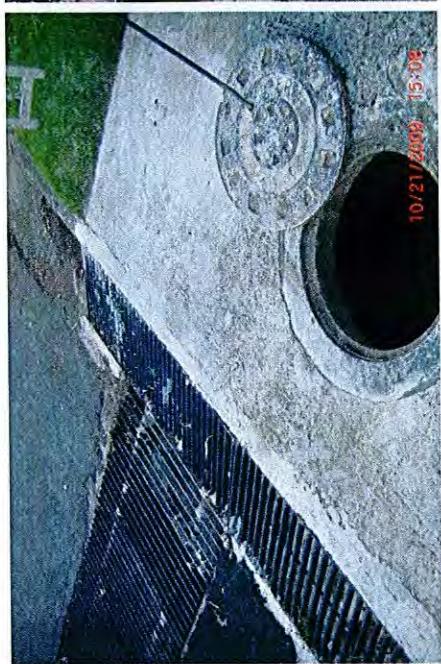

CIMG7004

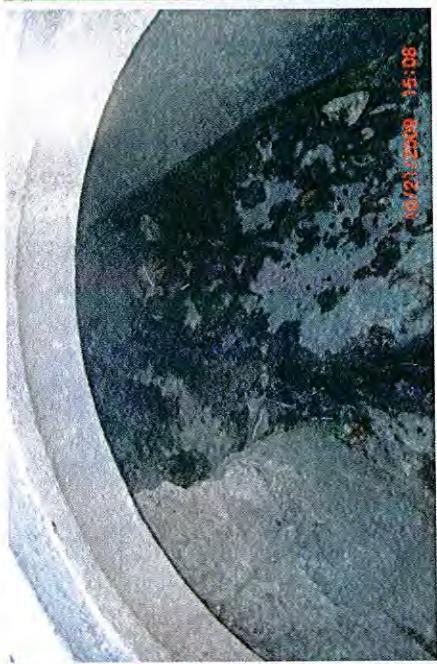

CIMG7005

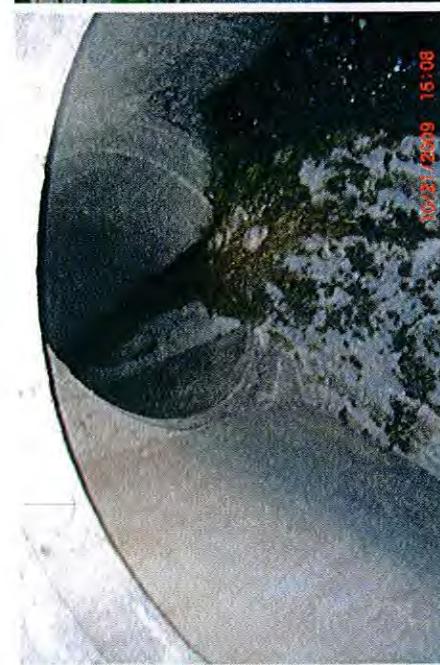


CIMG7006



CIMG7007



CIMG7008

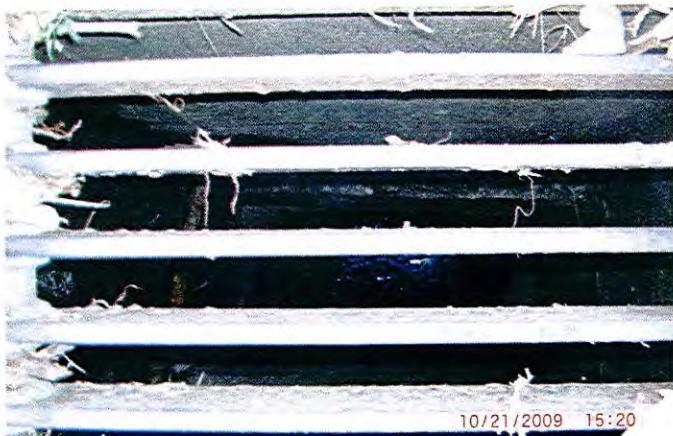

10/21/2009 15:20

CIMG7012



10/21/2009 15:18

CIMG7009



10/21/2009 15:20

CIMG7013



10/21/2009 15:19

CIMG7010



10/21/2009 15:21

CIMG7014



10/21/2009 15:19

CIMG7011

